

Bruksanvisning Bänk Våg 7755



Utgåva Juni 13



ABW Equipment AB/ BERKEL CE-INTYG

Tillverkare: Soehnle

TYP: Våg 7755

Motsvarar kraven av följande EG-direktiv

Maskindirektiv: 2006/42/EG

EMC-direktiv: 2004/108/EG


LVD-direktiv: 2006/95/EG

Mikael Lydén/ Försäljningsansvarig

Mikael Lydén

ABW Equipment AB / Berkel - Fågelviksvägen 18-20

145 53 NORSBORG

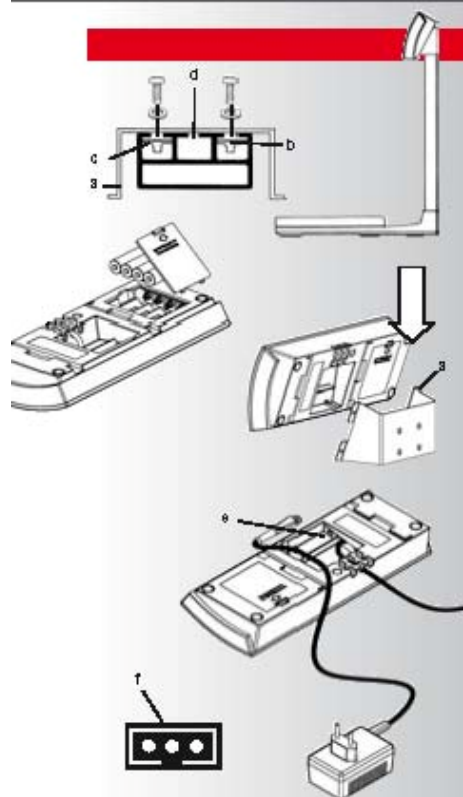

Monteringsanvisning 7755 plus

Sätt in skruvarna i hålen som finns i displayhållaren (a) och skruva i dem löst med de medföljande, självskrande kontramuttrarna (b). För mätkabeln uppåt längs baksidan av displaystativet (d). Sätt in displayhållaren (a) med kontramuttrarna (b) i spårren (c) i displaystativet och sätt fast den. Skjut in displayenheten uppifrån i displayhållaren (a) tills den hakar fast.

Igångsättning

Sätt in batterierna (4 x 1,5 V AA) eller anslut batterieliminatören. Ställ vågen på den plats där den ska användas. Se till att den står vÄgrätt. Vågen är klar för användning.

Vill du fästa displayenheten på väggen, så fäst den medföljande displayhållaren (a) på väggen och skjut in displayenheten i den uppifrån tills den hakar fast.

Batterieliminatör

På undersidan av displayenheten (e) sitter jacket (f) till den medföljande batterieliminatören. Stick in kabeln och för in den i dragavlastningen. Använd enbart original Soehnle batterieliminatör.

Batterieliminatören är inte gjord i vattenskyddat utförande och får inte komma i kontakt med vatten. Skulle batterieliminatören bli våt eller syns det att den är skadad, får vågen inte användas tillsammans med eliminatören längre. Vänd dig i så fall till din återförsäljare eller servicepartner.

Energiförsörjning

Förutom med batterieliminatör och zinkkol- och alkalimanganbatterier (4 x 1,5 V AA) kan du välja att använda vågen med Soehnle laddningsbara batterier.

Beakta att laddningsbara batterier inte laddas även om batterieliminatören är insatt. Det krävs en separat laddare.

Tillval laddningsbara batterier

Soehnle laddningsbara batterier finns att köpa som en extra tillbehörssats bestående av laddare, Soehnle laddningsbara batterier och säkerhetsdekal.

Med insatta Soehnle laddningsbara batterier går det att väga i upp till 200 timmar utan elanslutning (beroende på de laddningsbara / vanliga batterierna). Under laddningsprocessen (ca 15 timmar) lysér kontrollampen i laddaren. En ny laddningscykel startas varje gång den flata stickproppen stöcks in i eller tas ut ur displayenheten. Laddningsbara batterier förlorar sinkapacitet om de inte används under en längre tid. Full laddningskapacitet efter ca 3-5 laddningar.

Ersättningsdelar: Soehnle laddningsbara batterier, laddare

När du sätter in laddningsbara batterier i apparaten, måste detta markeras på batterifacket med hjälp av den medföljande dekalen.

1. Texten på dekalen lyder: Observera! Återuppladdningsbara batterier från Soehnle är insatta och får inte bytas ut mot andra batterier!

Varning: Används laddaren tillsammans med normala batterier finns risk för läckage och explosion. Sätt normala batterier in igen, måste laddaren bytas ut mot den batterieliminatör som följde med vid köpet.

2. Nätenheten är en laddare och känns igen på en LED i laddarens hölje.

Teknisk specifikation



VÄgningssområde och siffersteg framgår av uppgifterna på displayenheten.

Uppgifterna om spänningsförsörjning står på batterieliminatören.

Arbets temperatur: 5-35°C
Lagringstemperatur: -10-55°C



Förbrukade vanliga och laddningsbara batterier ska omhändertas enligt de nationella och lokala föreskrifterna för miljöskydd och materialåtervinning.


Vägning


888888 kg
0000 kg

Koppla på vägen.
Kontrollindikeringen "888888" visas, därefter "0".

Tarering och vägning

0000 kg

Ställ behållaren på plattan. Tryck på -tangenter. Indikeringen "0" visas. Lägg på det gods som ska vägas.

Vägning: Tryck på -tangenter igen. Vänta på indikeringen "0". Lägg på nästa gods som ska vägas osv. Upprepa upp till maximal bärkraft möjlig.

Efter första tareringen visas ett "N" (netto) som information på displayen. "N" raderas först när vägen stängs av.

Kontrollvägning

Lägg på referensvikten. Tarera. Ta bort referensvikten. Lägg på den del som ska kontrolleras och läs av avvikelse plus eller minus.


Visa summvikt

- 13 15 kg

När vägen är lastad, tryck på -tangenter. Indikeringen "0" visas. Ta bort det gods som ska vägas. Summvikten visas med negativt förtecken.


Avstängning

0000 kg

Med "0"-indikering, tryck på -tangenter.

Används vanliga eller laddningsbara batterier är auto-off-funktionen aktiverad. Vid indikering "0" stängs vägen av automatiskt efter 2 minuter.

Ändra enhet

Det går att göra det när som helst genom att trycka på -tangenter. Den senast inställda enheten bibehålls vid frånslagnig och visas igen vid påslagning.

Störningsmeddelanden

EP-041




Överlast: Beakta vägens vägningsområde (se typskylten).

Underlast: Koppla på vägen igen. Försvinner felet inte därigenom, kontakta din återförsäljare eller servicepartner.

Är indikeringen odefinierbar (se exemplet till vänster): se till att vägen är spänningstfri i 10 sekunder genom att ta ur de vanliga laddningsbara batterierna och/eller stickproppen för nätanslutning.

De vanliga/laddningsbara batterierna är tomma. Var god byt/badda (4 x 1,5 VAA).

Beakta att laddningsbara batterier inte laddas när batterieliminatör är ansluten. Det krävs en separat laddare som finns som tillbehör.

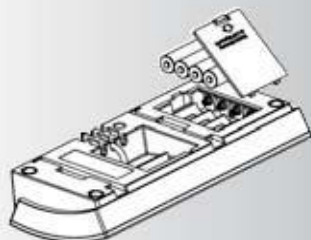

SVENSKA

Användarjustering



Det går att justera om vågen vid behov. Då behöver du en justeringsvikt med ett viktvärde som motsvarar det maximala vägningsområdet.

1. Koppla på vågen. Vänta på "0"-indikeringen.
2. Tryck i 20 sekunder på båda tangenterna (T) och (kg/lb). Vågen måste ovillkorligen vara olastad. Det visas "0".
3. Tryck på (kg/lb)-tangenten. "CAL 0" visas och därpå vågens maximala vägningsområde.
4. Lägg på justeringsvikten med viktvärdet som motsvarar det maximala vägningsområdet. Tryck på (kg/lb)-tangenten. Först visas "CAL XX" (XX = maximalt vägningsområde) sedan "888888" och slutligen "0". Lasta sedan av vågen och stäng av den.

Användarjusteringen följer principiellt alltid i enheten kg. Det går att avbryta processen genom att trycka på (kg/lb)-tangenten.

Rengöring

Till rengöring räcker det med en fuktig trasa och sådant rengöringsmedel som finns tillgängligt i handeln. Använd inga skurmedel.

Skötsel

Vågen behöver ingen rutinmässig skötsel. Det är dock tillrådligt att kontrollera dess precision med jämna mellanrum. Hur ofta det ska göras beror på vad vågen används till och dess skick. Konstaterar du avvikelser, var god kontakta din återförsäljare eller Soehnles kundtjänst.

Observera

Under extremt elektrostatisk samt elektromagnetisk påverkan, t.ex. om någon radiostyrd apparat eller mobiltelefoner används direkt i närheten av apparaten, kan detta påverka värdet på displayen. När störningsinflytandet upphört, kan produkten återigen användas på föreskrivet sätt, ev. krävs att den kopplas in igen. Likaså kan luftdrag, vibrationer, snabba temperaturändringar och solljus inverka på vägningsresultatet. Vågen uppfyller skyddsart IP 54. Därför ska hög luftfuktighet, ångor, vätskor och starka föroreningar undvikas. De mättekniska komponenterna skadas av detta och deras garantianspråk går förlorade. Den här apparaten är radioavstörd enligt gällande EG-direktiv 89/336/EEG.

Garanti - ansvarighet

Såvida det föreligger ett fel på den levererade varan, för vilket SOEHNLE ansvarar, är SOEHNLE berättigat att välja mellan att antingen reparera skadan eller leverera ersättning för den. Ersatta delar blir SOEHNLEs egendom. I fall reparation eller utbyte av delar ej avhjälper felet, gäller bestämmelserna i lagen. Garantitiden uppgår till 2 år och börjar med köpdatumet. Vad god spara fakturan som inköpsbevis. Kontakta din återförsäljare eller Soehnles kundtjänst vid behov av service.

Någon garanti lämnas i synnerhet inte på skador som uppstår av följande anledningar: olämplig, icke-fackmässig lagring eller användning, felaktig montering eller igångsättning av beställaren eller av tredje part, naturligt slitage, ändringar eller ingrepp, felaktig eller slarvig behandling, i synnerhet överbelastning, kemisk, elektrokemisk, elektrisk påverkan eller fuktighet, såvida det inte beror på SOEHNLEs förvällande.

Skulle användningssättet, klimatisk eller annan påverkan leda till en väsentlig förändring i produktens funktion eller material, bortfaller garantin på apparatens felfria totalfunktion. I den mån SOEHNLE lämnar garanti i det enskilda fallet, innebär det frihet från ersättningskyldighet under produktens garantitid.